

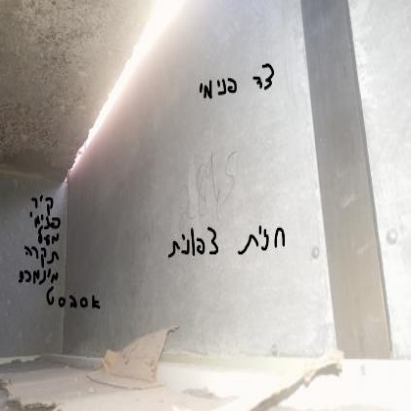


דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט – בניין קנדה

1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. בניין: קנדה, משרדי ביה"ס ללימודי המשך, משרדי יחידת הבטיחות, משרדי מבקר הטכניון, מעבדות מהפקולטה לפיסיקה ואולמות הדרכה.
- 1.3. כתובת: קרית הטכניון, חיפה
- איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, סוקר אסבסט, בעל רישיון סוקר מס' 95955, המשרד להגנת הסביבה
- 1.4. מהות המבנה: מבנה ציבורי
- 1.5. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.6. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: נובמבר 2025
- 1.7. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, סוקר אסבסט, בעל רישיון סוקר מס' 95955, המשרד להגנת הסביבה
- 1.8. משתתפים נוספים: מר ארז שכטר, עוזר אחראי בניין

2. ממצאים:

#	מטרת המבנה המכיל אסבסט	מופע האסבסט	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב הלוחות: - תקין, צבוע שלם, לא צבוע - סדוק - שבור	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	חדרי משרדים יח' הבטיחות, משרדי יח' ביקורת פנימית	1.1 אסבסט- צמנט 1.2 השלמת רווח בין קיר בניין לחלונות דקורטיביים (פלטות של כ-70 ס"מ * 1.5 מ")	קיים	ברווך בין קיר המבנה לבין הקירות בהם ממוקמים החלונות, ק. #1: משרדי יח' הביקורת הפנימית: #102-#105, משרדי יח' הבטיחות: #106- #113, מעב' הרכב: #159 (צמוד לח. #113 של יח' הבטיחות)	אין	תקין, צבוע	לא אותר	1.3 לא נדרש. 1.4 הודבקו מדבקות שאין לקדוח / לטפל ללא אישור יח' הבטיחות
2	חדרי משרדים מעל גובה תקרה מונמכת בקיר הצפ'	2.1 מופע אסבסט-צמנט 2.2 השלמת רווח בין קומה מאחורי חלון שחום דקורטיבי לכל אורך ק. #1- #2 ובין קיר בטון, עד גב החלון בתקרה המונמכת	מעל תקרה מונמכת	מעל הרווח בין קיר המבנה לבין קירות קיר חלונות המבנה + החזית הצפ' מעל התקרה המונמכת	אין	שלם, לא צבוע	לא אותר	לא נדרש 

3. הערות:

- 3.1 . קיימים מופעי אסבסט-צמנט בחלונות הקומה הראשונה בלבד (עפ"י רישום החדרים).
- 3.2 . לא נמצא אסבסט-צמנט במעבדת הרכב. מופעי האסבסט במעב' הרכב הוחלפו לגבס, פרט לח. #159 (הצמוד לח. #113 של יח' הבטיחות).
- 3.3 . לא נמצא אסבסט בקומה העליונה של המבנה באותו מופע של הרווח בין הקיר לחלון ביחידה ללימודי המשך.
- 3.4 . קיים מופע אסבסט-צמנט מעל תקרה מונמכת לכל אורך המבנה בצידו הצפוני ובחיבור בין קיר המבנה ללוח האסבסט.
- 3.5 . לא ידוע על מופעי אסבסט נוספים במבנה.

4. הנחיות:

- 4.1 לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 סעיף 8: " בעל מקום ציבורי שמותקן בו אסבסט-צמנט, יחזיק את האסבסט במצב תקין ויבצע פעולות תחזוקה: צביעה בתוך 3 שנים, בדיקה ויזואלית אחת לשנה (עד צביעה אחת ל- 3 חודשים), רישום והצגת ממצאי הבדיקה".
- 4.2 חובה להגיש בקשה לאישור הוועדה לגבי ביצוע עבודת אסבסט, ולהפנות להנחיות הוועדה באינטרנט ולרשימת קבלנים ומפקחים מוסמכים באסבסט.
- 4.3 אסבסט-צמנט הוא מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבנייה, ומכיל מלט ועד 10% סיבי אסבסט.
- 4.4 לפי המידע הקיים כיום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות כל עוד הנ"ל במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, אינו שבור, מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק, כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש, שיוף וכד'.

חתימת סוקר האסבסט: מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, יחידת הבטיחות

הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י: ד"ר עדי חן, ראש יחידת הבטיחות

העתיקים:

מר מוטי יגר, מנהל בית הספר ללימודי המשך
מר חיים ששון, מבקר הטכניון, יחידת הביקורת הפנימית
מר משה רומנו, אחראי בניין קנדה, אגף בינוי ותחזוקה
מר אייל צפרי, רמ"ד בטיחות אש, יחידת הבטיחות
מר יוסי נווה, רמ"ד בטיחות בנייה, יחידת הבטיחות
אתר יחידת הבטיחות